

ООО "ПКП" Завод высокотехнологичного оборудования"

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВУ-06 РЭ

<u>Вращатель сварочный вертикальный</u> (наименование изделия)

СВУ-06

(обозначение изделия)



Содержание

- 1. Назначение
- 2. Основные технические данные
- 3. Меры безопасности
- 4. Краткое описание конструкции
- 5. Эксплуатация и техническое обслуживание
- 6. Электрооборудование
- 7. Упаковка, хранение, транспортировка
- 8. Гарантийные обязательства
- 9. Приложение 1

1. Назначение

Вертикальный сварочный вращатель СВУ-06 предназначен для вращения изделий вокруг вертикальной оси со сварочной скоростью при сварке круговых швов.

Управление поворотом планшайбы может осуществляться как с помощью пульта, так и с помощью педали.


2. Основные технические данные

1	Габаритные размеры (мм):	1070x1080x815
2	Высота рабочей поверхности планшайбы над уровнем пола (мм)	815
3	Размер планшайбы (мм)	900x900
4	Угол поворота планшайбы (град.)	от 0 до 360
5	Частота вращения планшайбы (об/мин)	от 0,05 до 2,5
6	Наибольшая грузоподъемность (кг)	1700
7	Наибольший диаметр свариваемого изделия (мм)	1200
8	Ток питающей сети: -род -частота (Гц) -напряжение (В)	3 ^{-ех} фазный 50 380
9	Мощность электродвигателя привода вращения планшайбы (кВт)	3,0
10	Длина кабеля педали (м)	6
11	Масса (кг)	602

3. Меры безопасности

- 3.1. Для обеспечения безопасных условий выполняемых на вращателе работ рекомендуется устанавливать его на горизонтальной поверхности, с обеспечением устойчивого положения на всех опорах и надежного крепления изделия к полу.
- 3.2. Запрещается превышать указанные нагрузки на планшайбу и другие элементы конструкции.

Схема допустимых нагрузок в зависимости от расстояния центра тяжести изделия от опорной поверхности планшайбы

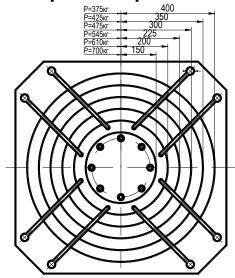

- 3.3. На время, когда электрооборудование изделия не используется, его рекомендуется отключать от питающей сети.
- 3.4. Все работы, связанные с ремонтом и обслуживанием электрооборудования производить только на полностью обесточенном изделии.
- 3.5. Степень защиты от поражения электрическим током 1.
- 3.6. Степень защиты установленного электрооборудования от внешних воздействий.
- 3.7. При транспортировке вращателя к месту установки строповку осуществлять за элементы станины.
- 3.8. Во избежание поломок, перед допуском к работе рабочий должен быть ознакомлен с конструкцией изделия, а также с данным Руководством по эксплуатации.
- 3.9. Ежедневно перед началом работы необходимо проверить исправность заземления вращателя.
- 3.10. Для предотвращения случаев поражения персонала электрическим током запрещается эксплуатация изделия в помещениях с повышенной влажностью и не оборудованных системой заземления.

4. Краткое описание конструкции.

Кинематическая схема вращателя состоит из привода вращения планшайбы с мотор-редуктором.

Станина вращателя представляет собой сварную конструкцию, служит для монтажа составных частей.

Спереди на станине установлен ящик для размещения встроенного электрооборудования.

Ящик закрывается дверью с замком.

На опоре станины расположены болты для подсоединения заземляющего провода.

Опоры имеют четыре отверстия для фундаментных болтов.

Стол приводной является несущей конструкцией и служит для закрепления на нем привода вращения планшайбы, токосъемника.

Планшайба служит для установки на ней свариваемого изделия. Представляет собой восьмиугольную стальную плиту, имеющую «Т» - образные пазы для болтов крепления зажимных приспособлений.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных характеристик.

5. Эксплуатация и техническое обслуживание

- 5.1 Вращатель сварочный вертикальный СВУ-06 должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями данного Руководства по эксплуатации.
- 5.2. Вращатель устанавливать в сухом отапливаемом производственном помещении.
- 5.3. Электропитание вращателя осуществляется от сети напряжением 380В (50 Гц). Подключение систем питания и заземления должно производиться специалистом электриком. Заземление осуществляется через болт, установленный на опоре станины вращателя. Электроснабжение подключается с помощью кабеля с вилкой.
- 5.4. Для обеспечения долговечности покрытий рабочих поверхностей вращателя необходимо производить регулярную уборку изделия от пыли и производственных загрязнений. После окончания работы поверхность планшайбы должна быть очищена от брызг и наплывов металлической щеткой ящик. Рекомендуется для исключения прилипания сварочных брызг к поверхности планшайбы использовать специальные антипригарные спреи и жидкости.
- 5.5. Перед пуском редуктора в корпус залить чистое профильтрованное масло согласно паспорту на редуктор.
- 5.6. Для обеспечения работоспособности изделия необходимо производить замену масла в редукторах привода вращения и привода наклона планшайбы, а также смазку подшипников, зубчатых передач. Первая замена масла в редукторах производится через 500 часов работы после первоначального пуска вращателя в эксплуатацию. Последующая замена масла производится через каждые 2000 часов работы вращателя. Редукторы рекомендуется заправлять маслом цилиндровым 52 ГОСТ 6411-76. Подшипники, зубчатые пары рекомендуется смазывать ЦИАТИМом или Литолом-24.

6. Электрооборудование.

Сварочный вращатель СВУ-01 подключается к сети электропитания напряжением 380 В частотой 50 Гц. Принципиальная электрическая схема подключения электрооборудования приложена к данному руководству (см. Приложение 1).

Описание работы принципиальной электрической схемы. При установке, манипулятор надежно заземлить подключением общей системы заземления цеха к специальному болту на станине.

Питание вращателя осуществляется от трехфазной сети 380 В. 50 Гц с помощью переносной вилки X1.

- 1. Подача напряжения осуществляется при включении вводного автомата QF1 и QF2, на дверке включится индикаторная лампа HL. При помощи ключа разблокировать кнопку безопасности SB1, которая служит также для аварийного отключения вращателя.
- 2. После кратковременной выдержки времени, на сенсорной панели оператора MT4230T, на передней панели, необходимо набрать скорость вращения планшайбы и угол поворота планшайбы.

Схемой предусмотрены следующие режимы работы:

Ручное управление

На сенсорной панели выбираем режим « Ручной» и набираем необходимое значение скорости.

Пуск, остановка, направление вращения планшайбы производится кнопками SB2-SB4 на пульте управления сварочного вращателя.

Режим автоматический.

Автоматический режим работы предполагает отработку заданного угла поворота планшайбы от $0 \div 720$ градусов.

На сенсорной панели выбираем режим « Ручной» и набираем необходимое значение скорости и угла поворота планшайбы.

На сенсорной панели выбираем режим « Автомат»

На пульте управления нажимаем кнопку SB2 или SB3. Планшайба автоматически отработает заданный угол и остановится.

Режим «Работа от педали»

На сенсорной панели выбираем режим «Педаль» и набираем необходимое значение скорости.

Нажатием на педаль, производим вращение планшайбы.

При отпускании педали, вращение планшайбы прекращается.

7. Упаковка, хранение, транспортировка.

- 7.1 Упаковка изделия для транспортировки обязательна. Тип упаковочной тары должен быть определен в договоре на поставку продукции, обеспечивать надежную защиту от повреждений при любом способе транспортировки.
- 7.2. Транспортировка и хранение изделия осуществляются при температуре окружающей среды от -20°C до +35°C и относительной влажности не более 85%.
- 7.3. Изделие может транспортироваться без ограничения расстояния в условиях, исключающих механические повреждения, следующими видами транспорта:
- автомобильным транспортом согласно "Общим правилам перевозок грузов автотранспортом";
- железнодорожным транспортом согласно "Правил перевозки грузов", "Техническим условиям размещения и крепления грузов".

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации, при условии соблюдения Потребителем требований данного Руководства — 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня передачи изделия Потребителю.

При нарушении Потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9. Приложение

